

NIREX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

| модель
DWS 900/225 L

NIREX

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

модель
DWS 900/225 L

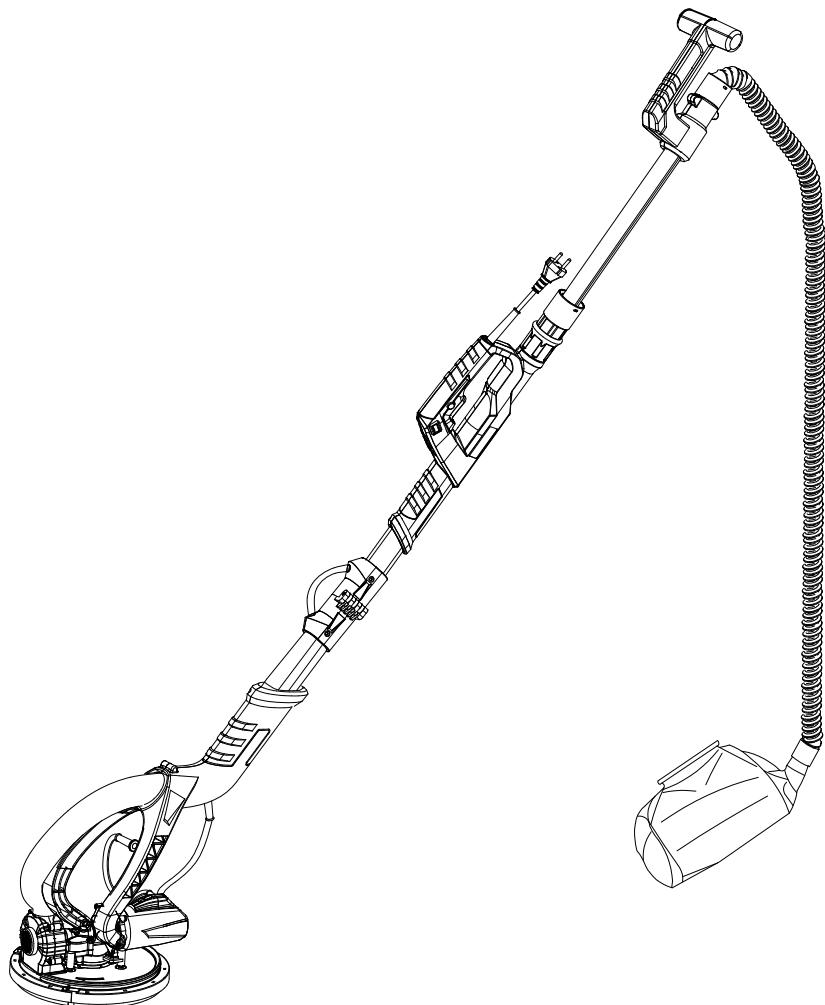

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности	03
Технические характеристики	06
Назначение инструмента	08
Выбор шлифовального круга	08
Сборка шлифовальной машины	08
Регулировка длины раздвижной трубы	10
Работа с инструментом	10
Включение/выключение шлифовальной машины	10
Настройка скорости вращения	11
Замена шлифовального круга	11
Замена шлифовальной платформы	11
Обработка труднодоступных мест	12
Опустошение мешка для сбора пыли	12
Светодиодная подсветка	13
Обслуживание шлифовальной машины	13
Комплектность	14
Гарантийный талон	15

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтайте все указания по технике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или травмам.

СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ УКАЗАНИЯМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ

- Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители, рассчитанные на ток не менее 16А.
- Электрическая вилка должна соответствовать розетке электросети. Запрещается работать с неисправной вилкой, электрической розеткой; вносить изменение в электрической части оборудования.
- Запрещается вынимать вилку из электрической розетки путем вытягивания за кабель.
- Необходимо оградить инструмент от возможного попадания влаги внутрь.
- При использовании инструмента вне помещения, используйте, предназначенный для таких условий, электрический удлинитель.
- В случае прекращения электроснабжения, либо при случайном выпадении вилки из розетки, переведите выключатель в выключенное положение для предотвращения неожиданного включения.
- Шлифовальные круги и другие принадлежности должны в точности соответствовать шлифовальной платформе Вашего электроинструмента. Рабочие инструменты, которые не соответствуют шлифовальной платформе, вращаются неравномерно, подвержены очень сильной вибрации, могут привести к потере контроля.
- Проверяйте инструмент перед каждым применением на наличие сколов и трещин, износа или сильного истирания. После падения электроинструмента проверьте его на наличие повреждений. Не используйте поврежденный инструмент.
- Используйте противопылевой респиратор, средства для защиты органов слуха, защитные перчатки, специальный фартук, который будет защищать Вас от мелких абразивных частиц и частиц материала. Глаза должны быть защищены от попадания отлетающих посторонних объектов.

тов, которые образуются при различных видах применения. Противопылевой респиратор или фильтрующая защитная маска должны фильтровать пыль, образующуюся во время использования.

-Следите за тем, чтобы посторонние лица находились на безопасном расстоянии от Вашего рабочего участка.

-Держите прибор только за изолированные поверхности рукояток, если Вы выполняете работы, при которых рабочий инструмент может задеть скрытые электропровода или собственный сетевой кабель. Контакт с проводкой под напряжением может привести к поражению электрическим током.

-Держите сетевой кабель в стороне от вращающихся рабочих поверхностей.

-Никогда не выпускайте электроинструмент из рук до тех пор, пока рабочий инструмент полностью не остановится.

-Выключайте инструмент во время переноски. При случайном контакте с вращающимся рабочим инструментом Ваша одежда может быть захвачена, что может стать причиной телесных повреждений.

-Регулярно производите очистку вентиляционных отверстий, так как вентилятор двигателя производит втягивание пыли в корпус.

-Не пользуйтесь электроинструментом вблизи воспламеняющихся материалов.

ОТДАЧА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отдача – это внезапная реакция в результате заедания или блокирования вращающегося рабочего элемента, такого как шлифовальная подошва, шлифовальный круг и т.д. Заедание или блокирование шлифовальной машины приводит к внезапной остановке вращающегося рабочего элемента. Если шлифовальный круг заедает или блокируется на поверхности обрабатываемого изделия, то, погруженная в обрабатываемое изделие, кромка шлифовального круга может застрять, и в результате этого шлифовальный круг может «выскочить» или привести к отдаче. Шлифовальный круг в этом случае двигается в направлении пользователя или в сторону от него, в зависимости от направления вращения круга на месте блокирования, что может привести к его поломке. Отдача является следствием неправильного или ошибочного использования шлифовальной машины.

Отдачу можно предотвратить, приняв соответствующие меры предосторожности, как описано ниже:

- Крепко держите шлифовальную машину и приведите свое тело и руки в положение, которое позволит Вам воспринимать силу отдачи, сохранив равновесие.
- Работайте особенно осторожно в углах, на острых кромках и т.д. Предотвращайте отскок инструментов от обрабатываемого изделия и их заклинивание. Вращающийся инструмент склонен к заклинанию в углах, на острых кромках, откосах, что может привести к потере контроля или к отдаче.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ НАЖДАЧНОЙ ШКУРКОЙ:

Не используйте шлифовальные листы завышенных размеров, следуйте указаниям изготовителя в отношении размера шлифовального листа. Шлифовальные листы, которые выступают за пределы тарельчатого шлифовального круга, могут привести к травмам, а также к блокированию и разрыву шлифовальных листов.

ДАЛЬНЕЙШИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Используйте ТОЛЬКО удлинительные кабели, использование которых допускается для применения вне помещений.
- Не рекомендуется производить удаление свинцовых красок при помощи шлифовальной машины. Удаление свинцовых красок должно выполняться только специалистом.
- Шлифование гипсокартонных плит или гипса может привести к образованию статического электричества на инструменте. Используйте пылесос с заземлением для всасывания пыли.
- Не обрабатывать материалы, выделяющие опасные для здоровья вещества (например, асбест и т.д.). Если при работе не исключено возникновение вредной для здоровья, легковоспламеняющейся или взрывоопасной пыли, то необходимо принять защитные меры. Использовать пылезащитную маску.



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА | МОДЕЛЬ
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ | DWS 900/225 L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: DWS 900/225 L

Номинальная мощность: 900 Вт


Номинальное напряжение/ток: 50Гц

Скорость вращения: 1000-1850 об/мин

Диаметр шлифовальной бумаги: 225 мм

Длина сетевого кабеля: 4 м

Масса: 5,04 кг

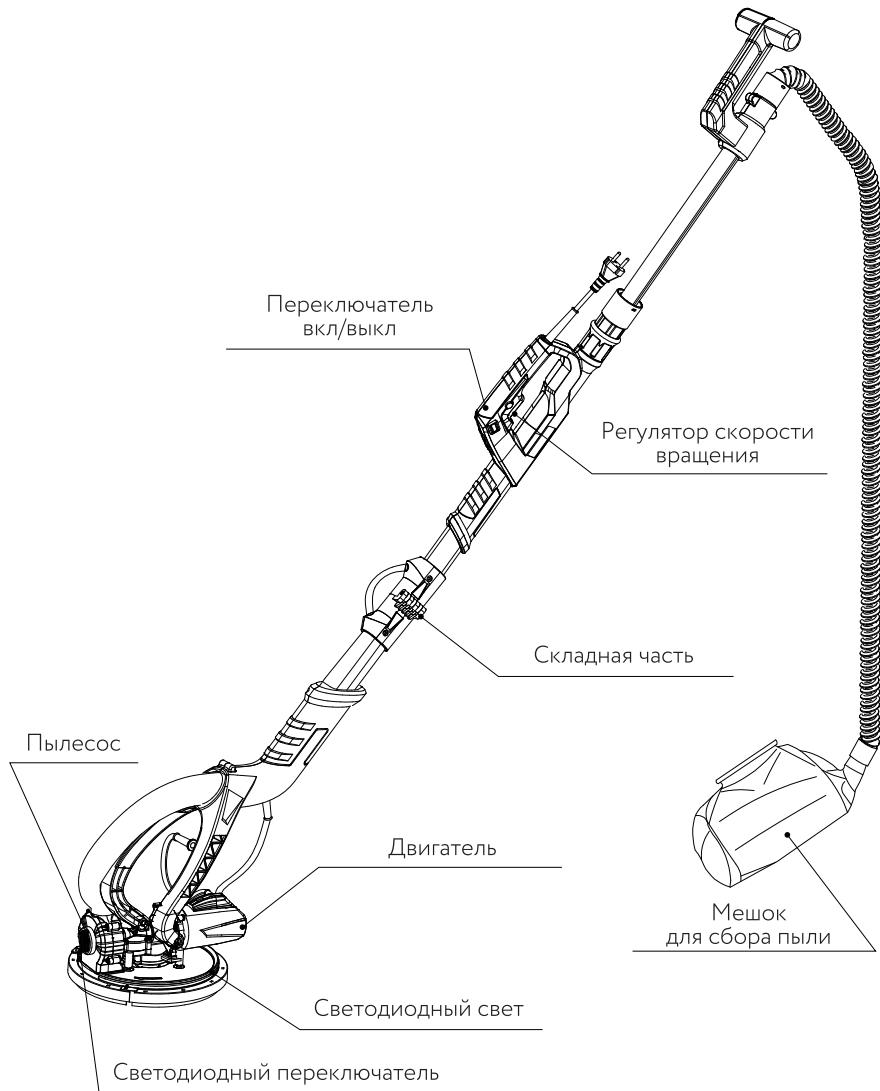

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Шлифовальная машина предназначена для обработки стен и потолков, выполненных из гипсокартона и оштукатуренных поверхностей. Шлифовальная машина обеспечивает более быструю и качественную обработку поверхностей, чем ручной метод зачистки. Время очистки рабочей поверхности сводится к минимуму за счет использования пылесоса, соединенного со шлифовальной машиной.

2. ВЫБОР ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА


Шлифовальная машина поставляется в комплекте с шестью шлифовальными кругами (с размерами абразивных частиц 80/100/120/150/180/240 грит). Этот абразив подходит для большинства применений. Шлифовальные круги с зернистостью P120-P240 используются для поверхностей, требующих особенно высокого качества обработки.



ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте силовой кабель от источника питания перед настройкой оборудования.


3. СБОРКА ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Состояние распаковки шлифовальной машины показано на картинке:

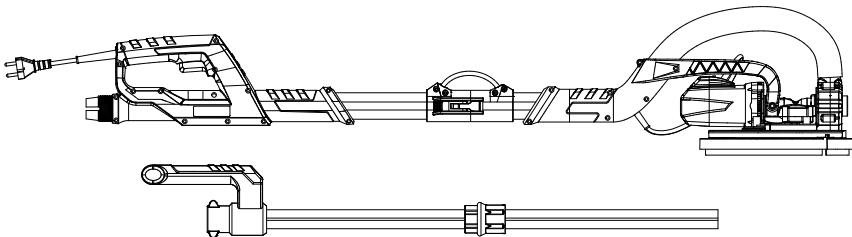


- Произведите закрепление электродвигателя со шлифовальным диском на рукоятке с помощью двух винтов.

- ❖ Установите трубку рукоятки в корпус шлифовальной машины, затяни-
те с помощью фиксатора.

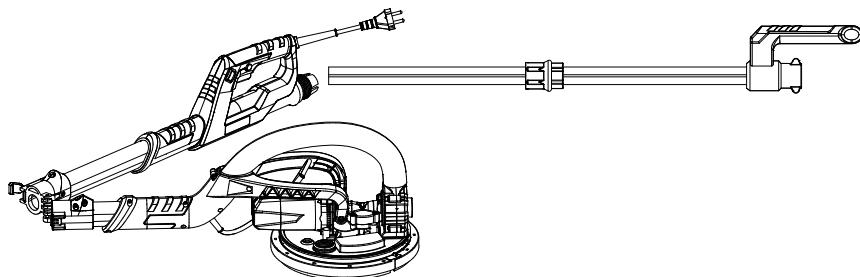


- ❖ Установите специальный мешок для сбора пыли, как показано на
рисунке.

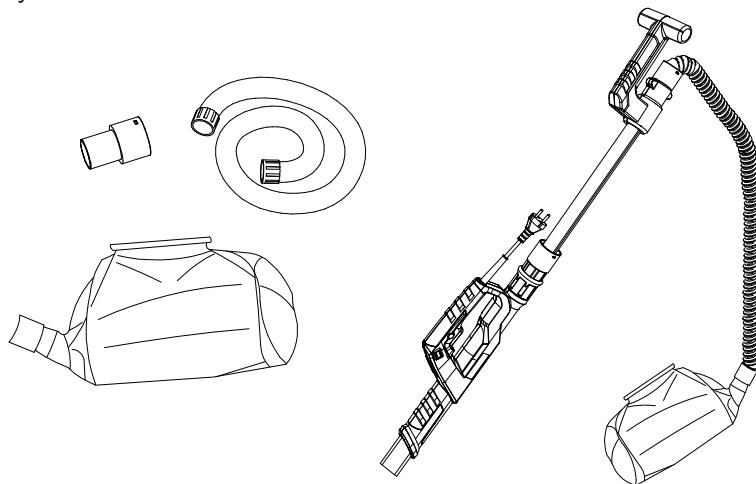

ВНИМАНИЕ! Отсутствие мешка для сбора пыли повышает
уровень запыленности воздуха. Продолжительное воздей-
ствие высокой концентрации пыли в воздухе может повли-
ять на работу дыхательной системы.

4. РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РАЗДВИЖНОЙ ТРУБЫ

В соответствии с потребностями различного положения шлифования, длина ручки шлифовальной машины может регулироваться в пределах 135-180 см. Запирающую гайку ослабьте поворотом против часовой стрелки, вытяните трубу на нужную длину, а затем поверните запирающую гайку по часовой стрелке.

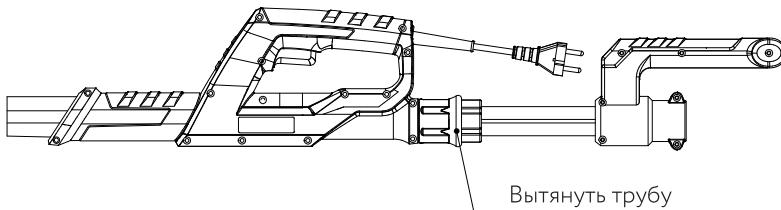

5. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

- Подключите шлифовальную машину к источнику питания.
- Перед включением шлифовальной машины держите шлифовальную платформу на расстоянии от рабочей поверхности.
- Не увеличивайте нажим во время работы шлифовальной машины, чтобы избежать перегрузки! Хороший шлифовальный эффект и качество достигаются, главным образом, путем выбора правильного абразивного материала.
- Держите шлифовальную машину обеими руками и нажмите кнопку пуска, чтобы запустить машину.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Включение / выключение шлифовальной машины осуществляется с помощью кнопки переключателя.

7. НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ

Количество счищаемого слоя с обрабатываемой поверхности зависит от зернистости шлифовального круга и скорости вращения шлифовальной платформы. Скорость вращения шлифовальной платформы понижается с увеличением усилия, прикладываемого к инструменту.

Рекомендуется перед началом работы подобрать зернистость шлифовального круга и скорость вращения шлифовальной платформы, опробовав на аналогичной поверхности и материале.

Шлифовальная машина оснащена регулятором скорости.

Скорость шлифования регулируется поворотом регулятора.

Регулятор имеет положения от «1» до «6», где «1» - самая медленная скорость, а «6» - самая высокая скорость (1000-1850 об/мин «+/-» 250 об/мин).

Используйте более высокие скорости для быстрой обработки поверхности. Используйте низкую скорость вращения, чтобы уменьшить скорость обработки при более точных работах.

8. ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

Перед установкой нового шлифовального круга следует сначала очистить шлифовальную платформу, например, с помощью щетки. После установки шлифовального круга плотно прижмите его рукой к шлифовальной платформе. После окончания работ снимите шлифовальный круг.




Не используйте шлифовальную машину без шлифовального круга, установленного надлежащим образом.

9. ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Вставьте торцовый ключ (поставляемый в комплекте) в винт с внутренним шестигранником на шлифовальной платформе. Плотно вставьте ключ типа «Y» (поставляется не во всех типах комплектации) в

отверстие в шлифовальной платформе.

Удерживайте торцовоочный ключ и поверните шлифовальную платформу типа «Y» против часовой стрелки. Очистите опорную поверхность под шлифовальной платформой на приводном валу. Произведите установку новой шлифовальной платформы.

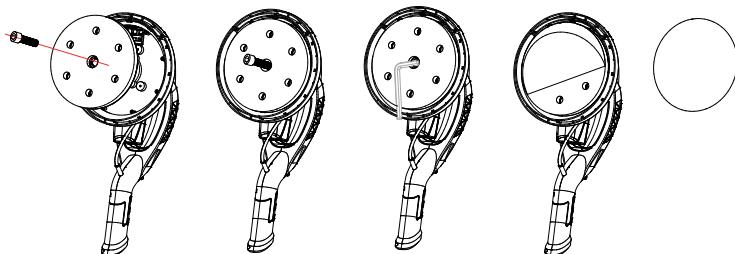

10. ОБРАБОТКА ТРУДНО ДОСТУПНЫХ МЕСТ

Для обработки труднодоступных мест таких, как углы, необходимо произвести отсоединение сегмента защитного кожуха.



11. ОПУСТОШЕНИЕ МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



Опустошайте мешок для сбора пыли только тогда, когда шлифовальная машина отключена от сети!

Мешок для сбора пыли имеет открытый шов, который запечатывается пластиковым зажимом. Опорожните мешок от пыли, как только он заполнится на половину от своего объема.



12. СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Светодиодная подсветка на 300 градусов обеспечивает шлифование в темноте.

Произведите включение / выключение светодиода с помощью свето-диодного переключателя.



13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Любые работы по обслуживанию и ремонту шлифовальной машины, требующие открытия корпуса двигателя, могут проводиться только в уполномоченном Сервисном Центре.

Проводите обслуживание (проверку смазки, редукторов, подшипников) только в уполномоченном сервисном центре 1 раз в 6 месяцев или чаще в зависимости от интенсивности эксплуатации.

Регулярно проверяйте штепсель и электрический кабель шлифовальной машины на наличие повреждений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- 1) Шлифовальная машина - 1 шт.
- 2) Пластиковый кейс для транспортировки и хранения шлифовальной машины - 1 шт.
- 3) Шлифовальные круги (80/100/120/150/180/240 грит) - 6 шт.
- 4) Угольная щетка - 2 шт.
- 5) Шестигранный ключ - 1 шт.
- 6) Отвертка - 1 шт.
- 7) Адаптер шланга- 1 шт.
- 8) Пластиковая труба- 1 шт.
- 9) Мешок для сбора пыли - 1 шт.
- 10) Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

NIREX

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№1	№2	№3	№4	№5
Дата приемки _____ Дата выдачи _____				
(подпись, печать С.Ц.)				

Наименование изделия и модель:

Торгующая организация _____

Подпись продавца _____

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп
торговой организации:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!**

Внимательно изучите гарантийный талон. Подпись покупателя означает, что он согласен с условиями, описанными в гарантийном талоне.

Гарантийный срок на инструмент составляет **2 (два) года с момента продажи**. Срок службы составляет **3 (три) года**. Гарантийный ремонт подразумевает устранение всех неисправностей, возникших в результате производственных дефектов, в период гарантийного срока. Без правильно заполненного гарантийного талона с полностью заполненными полями, указанием модели инструмента, серийного номера, названия и печати торговой организации, подписи покупателя, а также при несоответствии этих данных, возможен только платный ремонт. Проверка качества и гарантийный ремонт производится только в авторизованных сервисных центрах. Инструмент принимается в сервисный центр только в чистом виде и в полной комплектации.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Механические повреждения (трещины, сколы, разрушения и т.д.), следы воздействия агрессивных сред, попадание воды, следы коррозии, попадание посторонних предметов внутрь инструмента, засорение вентиляционных отверстий, механические повреждения сетевого шнура, сильное внутреннее или внешнее загрязнение.

- Нечитаемый или отсутствующий серийный номер на инструменте.
- Использование инструмента не по назначению, с отсутствующим, повреждённым, загрязнённым, воздушным, топливным или другим фильтром.

- Вскрытие или ремонт инструмента вне авторизованного сервисного центра, в случае если инструмент поступил в разобранным виде, если в конструкцию внесены изменения и дополнения.
- Естественный износ деталей в результате нормальной работы.
- Работа инструментом, имеющим явные признаки неисправности (посторонний шум, подклинивание, потеря мощности, вибрация, запах гари, течь топлива и т.д.)
- При перегрузке инструмента (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора, появление цветов побежалости, выход из строя ведомой и ведущей шестерни, потемнение или обугливание изоляции электрических обмоток и т.п.).
- При несоблюдении требований к качеству и пропорциям топливной смеси, приведшей к заклиниванию двигателя, к задирам на поверхности поршня или цилиндра, залеганию поршневых колец, закупорке системы выпуска (глушителя) остатками несгоревшей топливной смеси и нагаром, появлению цветов побежалости на поверхности сопрягаемых деталей.
- Несоблюдение правил хранения и транспортировки.

Гарантия не распространяется на:

- На сменные, расходные, быстроизнашиваемые запасные части (фильтры; смазка; сальники; уплотнители; защитные кожухи; триммерные головки, ножи, леску; свечи зажигания; редукторы, стартеры, подшипники, распылители, шпонки, форсунки, распылители, аккумуляторные батареи и т.п)
- Регламентные работы и техническое обслуживание (мойка, чистка, замена масла, смазки и расходных материалов, регулировка и др. уход за инструментом).

Если в результате диагностики заявленный недостаток не был выявлен (неисправности нет) или этот недостаток возник в результате неправильной эксплуатации, диагностика инструмента является платной услугой.



Срок гарантии продлевается на время нахождения инструмента в гарантийном ремонте.

При заключении договора купли-продажи инструмента, указанного в настоящем гарантийном талоне, покупатель признал, что приобретаемый им инструмент соответствует конкретным целям, для которых приобретается.

Адрес сервисного центра Вы можете найти на нашем сайте **NIREX.STORE** или по телефону: +7 (918) 434-18-83.

ТОВАР ПОЛУЧЕН В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ, В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, ПРЕТЕНЗИЙ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА НЕ ИМЕЮ. С ГАРАНТИЙНЫМИ УСЛОВИЯМИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН.

Подпись покупателя: _____

№

NIREX

Подробности на сайте:
nirex.store

